

BÁO CÁO THÁNG 03

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Từ ngày 01/03 2026 – 31/03/2026

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 01/03/2026 – 31/03/2026 như sau:

I. Công tác quản lý vận hành:

1. Trục vận hành hầm Núi Eo:

- Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

Ngày	Thời gian	Tình hình giao thông	Sự cố bất thường	Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo	Ghi chú
1/03/2026	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng.	
2/03/2026	24/24	Bình thường	0		
3/03/2026	24/24	Bình thường	0		
4/03/2026	24/24	Bình thường	0		
5/03/2026	24/24	Bình thường	0		
6/03/2026	24/24	Bình thường	0		
7/03/2026	24/24	Bình thường	0		
8/03/2026	24/24	Bình thường	0		
9/03/2026	24/24	Bình thường	0		
10/03/2026	24/24	Bình thường	0		
11/03/2026	24/24	Bình thường	0		
12/03/2026	24/24	Bình thường	0		
13/03/2026	24/24	Bình thường	0		
14/03/2026	24/24	Bình thường	0		
15/03/2026	24/24	Bình thường	0		
16/03/2026	24/24	Bình thường	0		
17/03/2026	24/24	Bình thường	0		
18/03/2026	24/24	Bình thường	0		
19/03/2026	24/24	Bình thường	0		
20/03/2026	24/24	Bình thường	0		
21/03/2026	24/24	Bình thường	0		
22/03/2026	24/24	Bình thường	0		
23/03/2026	24/24	Bình thường	0		
24/03/2026	24/24	Bình thường	0		
25/03/2026	24/24	Bình thường	0		
26/03/2026	24/24	Bình thường	0		
27/03/2026	24/24	Bình thường	0		
28/03/2026	24/24	Bình thường	0		
29/03/2026	24/24	Bình thường	0		
30/03/2026	24/24	Bình thường	0		
31/03/2026	24/24	Bình thường	0		

2. Công tác tuần đường:

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000.

Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

a.Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tập thể cá nhân vi phạm	Hành vi vi phạm	Xử lý	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
1/03/2026	0						
2/03/2026	0						
3/03/2026	0						
4/03/2026	0						
5/03/2026	0						
6/03/2026	0						
7/03/2026	0						
8/03/2026	0						
9/03/2026	0						
10/03/2026	0						
11/03/2026	0						
12/03/2026	0						
13/03/2026	0						
14/03/2026	0						
15/03/2026	0						
16/03/2026	0						
17/03/2026	0						
18/03/2026	0						
19/03/2026	0						
20/03/2026	0						
21/03/2026	0						
22/03/2026	0						
23/03/2026	1						
24/03/2026	0						
25/03/2026	0						
26/03/2026	0						
27/03/2026	0						
28/03/2026	0						
29/03/2026	0						
30/03/2026	1	Km2+600	QN-ĐN	Nguyễn Văn Mười	Tại mố A2 cầu LRB02 (Km 2) trái tuyến giám sát phát hiện người dân trồng trọt trong phạm vi hành lang an	Lập biên bản yêu cầu tháo dỡ	Đã tháo dỡ
31/03/2026	0						

b. Tài sản đường cao tốc:**c. Công tác ATGT và tình hình TNGT:**

Ngày	Thùng sấm, nổ lốp	Hông xe	Sự cố tự gây (tự lật, tự va, cháy xe...)	Va chạm giao thông	Tai nạn giao thông	Sự cố khác	Số người bị thương	Số người chết
1/03/2026							0	0
2/03/2026	1.Km109+700 hướng ĐN-QN xe tải BKS:75H-00480 bị nổ lốp	1.Km68+300 hướng QN-ĐN xe khách BKS:81F-00367 bị hông					0	0

3/03/2026	1.Km48 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 79H - 05438 bị nổ lốp 2.K46+950 hướng ĐN-QN xe con BKS:35A-40105 bị nổ lốp 3.Km33 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:85H-01353 bị nổ lốp						0	0
4/03/2026	1.Km88+300 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:61H-13220 bị nổ lốp 2.Km55 hướng QN-ĐN xe con BKS: 81A - 13192 bị nổ lốp	1.Km31+650 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS: 50H - 08957 bị hỏng côn 2.Km94 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 20C - 28011 bị hỏng máy					0	0
5/03/2026	1.Km116+700 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:36H-09449 bị nổ lốp	1. Km59+330 hướng QN-Đn xe đầu kéo bKS:77H-02484 bị hỏng 2.Km39 hướng QN-ĐN xe tải BKS:75H-00480 bị hỏng 3.Km23+100 hướng ĐN-QN xe tải BKS:79H-00083 bị hỏng						
6/03/2026	0	0	0	0	0	1.Km47+110 hướng QN-ĐN xe 4 chỗ BKS:43A-90387 bị hết xăng	0	
7/03/2026	1.Km33+100 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 43C - 20106 bị nổ lốp	1.Km40+950 hướng ĐN-QN xe tải BKS:un5591 bị hỏng ống hơi 2.Km107 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:86C-07173 bị hỏng				1.Km66 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 49H-02663 bị hết bình		
8/03/2026	0	0				1.Km41+800 hướng QN-ĐN xe 4 chỗ BKS: 75H-05061 bị hết xăng 2.Km20+950 hướng QN-ĐN xe 4 chỗ BKS:43A-94201 bị hết điện		
9/03/2026		1.Km79+700 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:98C-03844 bị hỏng ống hơi						0

10/03/2026	<p>1. Km109 hướng QN-ĐN xe tải BKS:15K-4554 bị nổ lốp</p> <p>2.Km119 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:43A-97873 bị thủng lốp</p> <p>3. Km75 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:75H-01087 bị nổ lốp</p> <p>4. Km7 hướng ĐN-QN xe con BKS:43A-77777 bị nổ lốp</p> <p>5. Km23+010 hướng ĐN-QN xe tải BKS:37H-11396 bị nổ lốp</p>	1. Km26+500 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:92C-09854 bị hỏng						
11/03/2026	1.Km23+200 hướng QN-ĐN xe con BKS:18A-18697 bị bể lốp					1.Km50+100 hướng QN-ĐN xe tải BKS:29H-20180 bị hết dầu		
12/03/2026	<p>1.Km09+100 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-49267 bị nổ lốp</p> <p>2.Km36 hướng QN-ĐN xe tải BKS:30B-9122 bị nổ lốp</p>						0	
13/03/2026	<p>1.Km116 hướng QN-ĐN xe con BKS: 92C - 25237 bị nổ lốp</p> <p>2. Km112 hướng QN-ĐN xe tải BKS: 49C - 20258 bị nổ lốp</p> <p>3.Km92 hướng ĐN-QN xe tải BKS:78H-00360 bị nổ lốp</p>		<p>1.Rampe1 nút giao Chu Lai hướng ĐN-QN thuộc địa phận xã Núi Thành , Thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố giao thông xe đầu kéo BKS: 29H-22446 kéo theo móc BKS: 29R-24602 mất lái lật nghiêng bên phụ.</p> <p>- Hậu quả (thiệt hại):</p> <p>+ Về người: 1 người kẹt trong cabin</p> <p>+Về tài sản đường bộ: Chưa xác định</p> <p>+Về phương tiện: xe hư hỏng phần đầu và romooc</p> <p>- Hiện trường sự cố:</p> <p>+Xe nằm giữa lối rẽ xuống và làn đường xe chạy. Phương tiện lưu thông chậm qua vị trí sự cố .</p> <p>- Nguyên nhân ban đầu: Phương tiện xe đầu kéo mất lái</p> <p>- Hiện trạng tuyến tại vị trí xảy ra sự cố: Hệ thống ATGT đầy đủ,</p>				1	

14/03/2026	1.Km32 hướng ĐN-QN xe tải BKS:43H-00078 bị nổ lốp 2. Km119 hướng QN-Đn xe con BKS:92A-10481 bị nổ lốp	1. Km2+900 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS:88A-57070 bị hỏng xe 2. Km17 hướng ĐN-QN xe tải BKS:36H-07468 bị hỏng		1.Km103+040 hướng ĐN-QN xảy ra va chạm giao thông giữa xe oto 5 chỗ BKS:60K-40111 và xe đầu kéo BKS:29R-83837 kéo theo romoc BKS:29R-55210 Hậu quả (thiệt hại): - Về người: 2 người bị thương - Về tài sản đường bộ: không thiệt hại. - Về phương tiện: xe ô tô 5 chỗ bks 60k 40111 bị hư hỏng phần đầu xe.Xe đầu kéo trầy nhẹ phần đuôi xe. .Hiện trường sự cố: Xe ô tô 5 chỗ bks 60k 40111 nằm tại làn 1, xe đầu kéo đã tấp vào làn khẩn cấp. Phương tiện lưu thông chậm qua vị trí xe sự cố . Nguyên nhân ban đầu: xe ô tô 5 chỗ va quệt vào đít xe đầu kéo sau đó tông vào giải phân cách giữa. Hiện trạng tuyến tại vị trí xảy ra sự cố: Hệ thống ATGT đầy đủ.		1.Km121 hướng ĐN-QN xe tải BKS:43B-16164 bị hết điện	2	
15/03/2026	1.Km40+340 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:29R-04087 bị nổ lốp 2.Km50 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS: 77C - 09665 bị nổ lốp							
16/03/2026		1.Km87 hướng QN-ĐN xe tải BKS: 77C - 25026 bị hỏng máy		Vào lúc 12h45 ngày 16/03/2026 tại Km129+300 trạm TP QN hướng ĐN-QN thuộc xã Nghĩa Giang-Quảng Ngãi Xe đầu kéo BKS; 37H-12551 kéo theo RM 37RM01548 tông vào đuôi xe đầu kéo BKS :29E-56517 kéo theo RM 29RM 01280, Vụ va chạm làm xe BKS: 37H12551 bị hỏng phần đầu, không có người bị thương, tài sản ĐCT không ảnh hưởng.				
17/03/2026						1.Km44+600 hướng QN-ĐN xe khách BKS:65H-03268 bị hết dầu		

18/03/2026	1.Km63+800 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:92A-16048 bị nổ lốp 2.Km103+800 hướng ĐN-QN xe tải BKS:85H-01860 bị nổ lốp							
19/03/2026		1.Km76 hướng ĐN-QN có xe tải bị hỏng						
20/03/2026	1.Km6+700 hướng QN-ĐN xe tải BKS:66H-05980 bị nổ lốp	1. Trạm Phong Thử hướng ĐN-QN xe khách BKS:98H-08346 bị hỏng						
21/03/2026	1.Km53 hướng QN-ĐN xe con BKS: 43A - 06411 bị nổ lốp 2.Km79+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS: 29E - 26406 bị nổ lốp							
22/03/2026	1.Km74+200 hướng QN-ĐN xe khách BKS: 21B - 00444 bị nổ lốp				1.Km97+000 hướng Đà Nẵng-Quảng Ngãi thuộc xã Núi Thành TP Đà Nẵng xảy ra sự cố giao thông xe tải BKS: 29E - 378.66 va quệt vào đuôi xe đầu kéo BKS: 61H - 096.11 kéo theo roomóc BKS: 61R - 060.99 - Hậu quả (thiệt hại): + Về người: 1 người chết tại chỗ, 1 bị thương nhẹ. + Về tài sản đường bộ: không thiệt hại. + Về phương tiện: xe tải bị hư hỏng phần đầu, xe đầu kéo bị hư hỏng phần đuôi - Hiện trường sự cố: + Xe đầu kéo và xe tải nằm giữa làn 1 và 2 + Đội vận hành đã phân luồng xe vào trạm Chu Lai - Nguyên nhân ban đầu: Xe tải va quệt vào đuôi xe đầu kéo - Hiện trạng tuyến tại vị trí xảy ra sự cố: Hệ thống ATGT đầy đủ,		1	1
23/03/2026	1.Km13 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:77C-13592 bị nổ lốp 2.Km115+100 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:61A-08612 bị nổ lốp	1.Km70+500 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS:30F-29040 bị hỏng máy						

24/03/2026	1.Km82+100 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:51A-49005 bị nổ lốp 2.Km61 hướng QN-ĐN xe tải BKS:47C-28612 bị nổ lốp 3.Km110 hướng ĐN-QN xe tải BKS:37H-02840 bị nổ lốp							
25/03/2026	1. Km12 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:60H-32949 bị nổ lốp 2.Km32 hướng QN-ĐN xe tải BKS: 75C - 07173 bị nổ lốp							
26/03/2026	0	0						
27/03/2026	1.Km90+500 hướng QN-ĐN xe con BKS: 30L - 40943 bị nổ lốp	1. Km22+550 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:15H-15323 bị hỏng						
28/03/2026	0	1.Km108 hướng QN-ĐN xe tải BKS: 34C - 02037 bị hỏng máy						
29/03/2026	1.Km45+950 hướng ĐN-QN xe tải BKS:78H-00395 bị nổ lốp 2. Km51 hướng QN-ĐN xe tải BKS:15H-68290 bị nổ lốp	1.Km105 hướng QN-ĐN xe tải BKS:34H-02037 bị hỏng 2.Km31+800 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS:76A-28590 bị hỏng máy						
30/03/2026	1. Km114 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:51C-71634 bị nổ lốp 2.Km22+400 hướng ĐN-QN xe tải BKS:63H-03943 bị nổ lốp 3.Km108 hướng QN-ĐN xe tải BKS:50E-32716 bị nổ lốp	1.Km118+330 hướng QN-ĐN xe bán tải BKS:76C-12298 bị hỏng				1. Km7 hướng QN-ĐN xe con BKS:43B-24741 bị hết xăng 2.Km22+400 hướng ĐN-QN xe 5 chỗ BKS:43A-14482 bị hết xăng		
31/03/2026								
Tổng	42	21	1	2	1	9	4	1

e. Kiểm tra công tác phát quang, vệ sinh trên tuyến

- **Đội Dao tu sửa công việc vệ sinh nam nữ cơ**, các cơ km 22 +500 P1; Km44+000pt; Km104 P1; Km301 P1; Km 50+000 P1; Km109+250 P1; vệ sinh công cộng Km22+242 P1; **Đào tu các cơ km 90+000 P1; Km31+155PT-Km77+600TT**

- Một số vị trí có lề tốt chưa thực hiện phát quang như:

+ Phải tuyến: Km30-Km31, Km33, Km36+700, Km38, Km59, Km82+700.....

+ Trái tuyến: Km133+900, Km132+400, Km129+600 (trạm QN), Km83+100, Km69+700, Km67-Km67+700,










f. Tình trạng hàng quán, nước muối, xe khách dừng đỗ:


- Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước muối.












- Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.





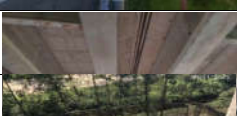





II. Công tác kiểm tra công trình:





1. Cầu






Ngày	Tên cầu	Lý trình	Tình trạng	Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
1/03/2026	Cầu VD 07	Km19+252	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu 4 bên bị lún - 01 thanh khe co giãn mô A1 (TT) bị sập - Bê tông khe co giãn tiếp giáp với mặt đường BTN nứt ngang - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang 		
	Cầu OP 27	Km134+953	<ul style="list-style-type: none"> - Trụ nón mô A1 (T+P) nứt chân chim - Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ - Ụ chống xô mô A1 PT bị nứt - Mô cầu thấm nước 2 bên 		
2/03/2026	Cầu VD 12	Km126+882	<ul style="list-style-type: none"> - Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ - Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Đường tiếp giáp với KCG mô A1,A2 lún nhẹ - Ụ chống xô mô A2 bị nứt Vỡ lan can cầu trái tuyến gần trụ P14 và mô A1 phải tuyến 		
	Cầu VD 14	Km134+734	<ul style="list-style-type: none"> - Đỉnh trụ nón A1(TT,PT) nứt chân chim; - Mô cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước 		
	Cầu CB 38	Km138+284	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu lún nhẹ 2 bên; - Thấm nước 2 bên mô cầu A1,A2 (TT,PT) 		
3/03/2026	Cầu VD 13	Km127+761	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mô A2 (TT, PT) bị lún nhẹ - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mô cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước 		
	Cầu ORB 29	Km132+584	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu lún nhẹ 2 bên; - Thấm nước 2 bên mô cầu; - Ống thoát nước tại mô A1(PT) bị tụt. 		
	Cầu VD02A	Km13+259	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ; 		
	Cầu IRB 00d	Km0+399	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường đầu cầu mô A1,A2 bị lún nhẹ; - Mặt đường trên cầu trôi nhựa; 		










4/03/2026	Cầu VD 03	Km14+880	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường đầu cầu mố A1A2 (TT,PT) lún nhẹ; - Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT); - Thanh khe co giãn số 5,6 7,8,9,11,11 mố A1 (PT) lỏng ốc 			
	Cầu VD 03A	Km15+340	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường đầu cầu mố A1,A2(TT,PT) lún nhẹ; - Trụ nón mố A1 (TT) bị nứt; - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được; - Thấm nước 2 bên đầu cầu mố A1, A2 			
5/03/2026	Cầu VD 04	Km16+558	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu bên Mố A1 (PT+TT), mố A2 (TT) lún; - Bê tông khe co giãn mố A2 (TT,PT) nứt; - Thanh khe co giãn bị rỉ sét;; - Sập 2 thanh khe co giãn; 			
	Cầu VD 05	Km18+316	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu tiếp xúc với mố A1(T+)P, A2 (T+P) bị lún 			
	Cầu FO 06A	Km66+455	<ul style="list-style-type: none"> - Trụ nón mố A1(11) A2(11) nứt nhẹ ; - Mặt đường tiếp giáp 2 đầu cầu A1, A2 lún nhẹ; - Lưới chắn thành cầu rỉ sét; - Biển báo tên cầu(TT+PT) bong tróc. - Thấm nước đầu cầu mố A1 			
	Cầu VD 10A	Km124+117	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ (T+P;) - Mố cầu bị thấm nước; - 8 tấm hàng rào lưới B40 đan lót bán mặt cầu bị nứt; 			
6/03/2026	Cầu FO 02	Km9+600	<ul style="list-style-type: none"> - Biển tên cầu bị bong chữ (TT,PT); - Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) có dấu hiệu lún; - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt; - Ống thoát nước mặt cầu bị nứt; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, bulong bị rỉ sét 			
	Cầu OP 00B	Km05+286	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường đầu cầu A1,A2 (PT) lún nhẹ ; - Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT) 			
	Cầu FO 01	Km0+578	<ul style="list-style-type: none"> - Mái taluy tiếp giáp đầu cầu mố A2(PT) bị nứt, vỡ bê tông; - Lưới chắn thành cầu rỉ sét; - Bong tróc biển tên cầu (TT,PT). - Rãnh dọc mố A1 PT kết nối vào rãnh cơ chưa hoàn thiện 			
	Cầu OP 00A	Km1+153	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường đầu cầu tiếp giáp với khe co giãn mố A1(TT,PT) lún nhẹ. - Biển GHCC 2 bên bong tróc phản quang. 			







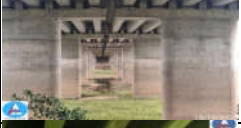



	Cầu OP 01	Km3+644	<ul style="list-style-type: none"> - Khe co giãn làn 2 mố A2 (PT) vỡ bê tông; - Mặt đường đầu cầu (TT,PT) bị lún nhẹ; - GPCG bị lún mố A1, A2. 			
7/03/2026	Cầu FO 07	Km76+970	<ul style="list-style-type: none"> - Lưới chắn rác lan can thành cầu bị rỉ - Ống thoát nước mố A2 (TT,PT) bị trật khớp nối 			
	Cầu VD02	Km10+270	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường đầu cầu mố A1 (PT), mố A2 (PT) lún nhẹ; - Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật thành cầu; - Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT) - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt; 			
	Cầu VD06	Km18+606	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mố A1 (TT,PT) bị nứt - Thấm nước đầu cầu mố A1 - Mặt đường đầu cầu Mố A1, A2 (T+P) lún nhẹ 			
	Cầu FO 03	Km20+700	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường 2 bên đầu cầu (TT+PT) lún, bong tróc ổ gà; - Lưới thép 2 bên thành cầu rỉ sét; - Biển báo tên cầu 2 bên bong tróc; - Ống thoát nước trên cầu bị rò rỉ chảy nước xuống đường 			
	Cầu IRB 01	Km64+450	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) bị lún; - Khe co giãn mố A1 (TT) bị chênh; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, khung lưới bị bung mối nối; - Thấm nước đầu cầu bên TT 			
8/03/2026	Cầu CB 09	Km40+111	-Bình thường			
	Cầu CB 23	Km81+364	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (TT) thiếu 1 con ốc; - Mố cầu bị thấm nước 			
	Cầu FO 09	Km89+158	<ul style="list-style-type: none"> - Thấm nước từ mặt cầu xuống các mố; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa; - Biển báo tên cầu bong tróc (TT,PT); - Thấm nước 2 bên mố cầu A1, A2 			
	Cầu FO 11	Km113+560	<ul style="list-style-type: none"> - Lưới chắn thành cầu bị hoen rỉ; - Mố cầu thấm nước 2 bên 			
	Cầu VD 09C	Km119+835	<ul style="list-style-type: none"> - Ống thoát nước bị bể (PT). - Thấm nước 2 bên mố cầu A1, A2, (T+P) 			












9/03/2026	Cầu FO 11A	Km111+720	<ul style="list-style-type: none"> - Lưới thép chắn thành cầu rỉ sắt; - Mố cầu bị thấm nước; - Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT) 			
	Cầu OP 22A	Km112+120	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ; - Thấm nước 2 bên mố cầu. 			
	Cầu FO 14	Km116+570	<ul style="list-style-type: none"> - Lưới chắn thành cầu rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2(TT,PT) ; - Biển báo tên cầu(TT,PT) bị mờ phản quang; 			
	Cầu FO 16	Km119+170	<ul style="list-style-type: none"> - Tứ nón mố A1,A2 (TT,PT) bị nứt chân chim; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2; - Biển báo tên cầu (TT,PT) bị mờ phản quang 			
10/03/2026	Cầu OP 03	Km13+626	- Mặt đường đầu cầu mố A1 PT bị lún nứt ngang mặt đường tiếp giáp KCG			
	Cầu OP 06 (IB)	Km23+939	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường đầu cầu 1 bên bị lún nhẹ; - Bong tróc biển tĩnh không TT - Thấm nước đầu mố A1 			
	Cầu OP 06 (OB)	Km23+931	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT+PT) lún nhẹ - Thấm nước 2 bên mố cầu 			
	Cầu OP 09	Km35+497	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh khe co giãn số 3 mố A2 (PT) lỏng ốc - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt (TT,PT) - Mặt đường đầu cầu mố A1 (TT,PT) lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước 			
	Cầu OP 09a	Km40+880	<ul style="list-style-type: none"> -Hấn lún bánh xe mặt đường (PT) - Thấm nước đầu cầu mố A1,A2 			
	Cầu OP 10	Km41+235	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ - KCG mố A1 ,A2 (TT) bị lỏng ốc 			



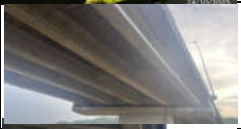








11/03/2026	Cầu OP 11	Km42+723	- Không hư hỏng			
	Cầu OP 11A	Km47+136	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang			
	Cầu OP 16	Km57+507	- Mặt đường đầu cầu 4 bên bị lún nhẹ			
12/03/2026	Cầu OP 17A	Km60+043	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 02 nắp chắn rác (TT)			
	Cầu OP 17B	Km60+966	- Bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ			
	Cầu OP 17C	Km63+786	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ			
	Cầu OP 18A	Km82+986	- Biển tĩnh không (TT) chưa lắp đặt - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đường đầu cầu bên Mố A2 PT tiếp giáp với KCG lún nhẹ			
13/03/2026	Cầu CB 02	Km9+373	- Thanh khe co giãn số 8 mố A1(PT) bị gãy			
	Cầu CB 05	Km14+270	- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT) bị nứt - Biển tĩnh không chưa lắp đặt			
	Cầu CB 11	Km43+655	- Tôn đuôi cá ốp vào thành cầu bị bung			
	Cầu OP 19	Km85+750	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc MPQ - Mặt đường đầu cầu Mố A1 (T+P) lún nhẹ			






14/03/2026	Cầu CB 25	Km92+538	- Mố A1 PT Thấm nước 2 bên mố cầu - Mố cầu đọng đất đá			
	Cầu OP 20A	Km110+846	- Sụt lún đỉnh tứ nón mố A1 PT KT: (70*50*20)cm - Đường đầu cầu 2 bên TT lún nhẹ - Hở ống thoát nước mố A2 PT - Chưa lấp đặt biển GHCC 2 bên			
	Cầu CB 27	Km111+827	- Nứt chân chìm phần bê tông sika khe co giãn (TT) - Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ (TT,PT) - Thấm nước 2 bên mố cầu			
	Cầu CB 12	Km45+540	- Đỉnh tứ nón mố A2 TT bị sụt rỗng (Đã xử lý) - Biển tĩnh không PT bị bong tróc phần quang			
	Cầu CB 13	Km48+390	- Biển tĩnh không lấp về 1 phía mố A2			
15/03/2026	Cầu VD 09A	Km117+307	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu VD 09B	Km117+828	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu OP 21	Km119+811	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc - Đường đầu cầu bị lún nhẹ Mố A1 A2 (TT,PT) - Ống thoát nước bị bê (PT)			
	Cầu CB30	Km118+050	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu OP 23C	Km123+700	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Mặt đường đầu cầu(TT+PT) bị lún nhẹ.			
	Cầu OP 25 (IB)	Km128+611	- Đường đầu cầu bị lún nhẹ			

16/03/2026	Cầu OP 25 (OB)	Km128+618	<ul style="list-style-type: none"> - Nước chảy từ bản mặt cầu xuống tại vị trí giải phân cách giữa - Lưới chắn Lan can bê tông cốt thép rỉ sét - Thấm nước 2 bên móng A1, A2 			
	Cầu OP 24A	Km124+899	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu móng A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Móng cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước 			
17/03/2026	Cầu Kỳ Lam	Km17+500	<ul style="list-style-type: none"> - Hư hỏng thanh khe co giãn móng A1(TT); - Trôi nhựa mặt đường trên cầu(PT); - Trụ nón móng A2(TT+PT) vỡ bê tông; - Bong tróc mặt đường đầu cầu tiếp giáp khe co giãn móng A2(TT+PT) rạn nứt; - Mặt đường đầu cầu móng A1(TT+PT) bị lún; - Ống dẫn nước trên cầu móng A2(TT+PT) bị tuột. 			
18/03/2026	Cầu ORB 27	Km114+887	<ul style="list-style-type: none"> - Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Móng cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước 			
	Cầu ORB 26B	Km112+327	<ul style="list-style-type: none"> - Thiếu 1 nắp chắn rác - Móng cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước 			
	Cầu ORB 28A	Km130+174	<ul style="list-style-type: none"> - Trụ nón móng A1 A2 (TT,PT) nứt chèn nhím - Đường đầu cầu móng A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 4 nắp chắn rác (TT,PT) - Móng cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Ống thoát nước mặt cầu móng A1 (TT) trật khớp 			
	Cầu Chiêm Sơn	Km20+215	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - biển tĩnh không bị mờ 			
19/03/2026	Cầu LRB 12 (OB)	Km68+447	<ul style="list-style-type: none"> - Móng cầu chưa thanh thải - Móng cầu 2 bên thấm nước 			
	Cầu LRB 12 (IB)	Km68+465	- Không hư hỏng			

20/03/2026	Cầu Trà Bồng	Km119+001	<ul style="list-style-type: none"> - Đường đầu mô A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Trụ đèn thứ 7 (PT) bị nghiêng, 01 bóng bên PT không sáng, thiếu 2 nắp trụ - Thành cầu xuất hiện nhiều vết nứt - DPCG giữa nhịp số 12 bị vỡ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - U chống xô mố A2 (TT) nứt 			
21/03/2026	Cầu Trà Khúc	Km125+367	<ul style="list-style-type: none"> - Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ - Dây cáp cầu trà khúc bị đứt, ống thoát nước tuột.Km125 TT 			
22/03/2026	Cầu LRB 08	Km39+653	<ul style="list-style-type: none"> - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thanh khe co giãn mố A2 (PT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn trụ số 2 (TT) gãy, lỏng ốc 			
	Cầu LRB 01	Km1+595	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường lan kanan cấp cách đầu cầu 5m bị lún, nứt. - Mặt đường đầu cầu (bên mố A1 PT) có hiện tượng lún đầu cầu. - Mặt đường mố A2 (PT, TT) mặt đường bị lún nhẹ - Lan can thành cầu bị rỉ sét 			
	Cầu LRB 02	Km2+460	<ul style="list-style-type: none"> - Lún đường đầu cầu tại bên Mố A1 A2 (TT+ PT) - Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang 			
23/03/2026	Cầu LRB 04	Km9+855	<ul style="list-style-type: none"> - Lún đường đầu cầu bên Mố A1+Mố A2 (TT) - Phần tiếp giáp Mặt đường mố A1 (TT) với khe co giãn bị nứt 			
	Cầu LRB 05	Km11+887	<ul style="list-style-type: none"> - Mố A1 A2 (TT, PT) mặt đường tiếp giáp đầu cầu bị lún - Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) nứt, lún 			
	Cầu LRB 05A	Km11+924	<ul style="list-style-type: none"> - Không hư hỏng 			
	Cầu LRB 05B	Km12+644	<ul style="list-style-type: none"> - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Đường đầu cầu mố A2 (TT), A1 (TT) cầu lún nhẹ 			
	Cầu LRB 06	Km14+027	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đường tiếp giáp đầu cầu mố A1 A2 (PT,TT) bị lún nhẹ - Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp khe co giãn A1 (TT) nứt - Thanh khe co giãn mố A1 (TT) số 6, 8 bị sập 			




24/03/2026	Cầu LRB 09	Km47+911	- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ			
	Cầu LRB 11	Km55+612	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu LRB 11	Km58+244	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt - Hệ thống thoát nước mố A2 (PT) bị hỏng			
	Cầu LRB 12A	Km87+966	- Thanh khe co giãn số 6, 7, 8 mố A1 PT lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 4, 5, 6, 7 mố A2 TT bị lỏng ốc, thanh số 7 mố A2 TT bị mất đai ốc - Thiếu 1 nắp ốp hộp kỹ thuật - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đỉnh tứ nón mố A1 (TT,PT) nứt chân chim - biển báo tên cầu bị sai			
25/03/2026	Cầu ORB 04 (IB)	Km23+376	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt			
	Cầu ORB 04 (OB)	Km23+390	- Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ - Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật (TT)			
	Cầu ORB 05	Km24+917	- Biển tĩnh không mố A1 (chưa lắp đặt)			
	Cầu ORB 00B	Km5+632	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu Mố A1 A2 (TT,PT) bị Lún			
26/03/2026	Cầu ORB 11	Km44+440	- Thiếu 1 nắp chắn rác (TT) - Mố cầu A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A2 (PT) lún			
	Cầu ORB 09A	Km38+377	- Đường đầu cầu tiếp giáp với mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 1 nắp ốp kỹ thuật trên thành cầu			
	Cầu ORB 06	Km29+505	- Thiếu 2 nắp ốp hộp kỹ thuật trên thành cầu - Tôn hồ lan đuôi thành cầu bị bung			

	Cầu ORB 07	Km34+151	- Đinh ốc KCG bên PT đinh ốc lỏng - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
27/03/2026	Cầu ORB 21	Km75+182	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Biền tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang			
	Cầu ORB 16	Km62+456	- Thiếu 2 ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) và mố A2 (PT) - Tôn đuôi cá gắn vào thành cầu bị bung mố A1 (PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 22	Km82+348	- Biền tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Ống thoát nước mố A1 (PT) trật khớp - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 28	Km115+999	- Biền tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu ORB 13	Km45+884	- Thiếu 1 nắp ốp kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	28/03/2026	Cầu ORB 15	Km57+095	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún		
Cầu ORB 14		Km54+986	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún			
Cầu ORB 12		Km45+438	- Không hư hỏng			
Cầu ORB 08		Km36+431	- Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu ORB 17A	Km66+615	- Mố cầu A1 A1 (TT,PT) thấm			










29/03/2026	Cầu ORB 23	Km87+678	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - KCG lòng ố mố A2TT thanh 5,6,7 lòng 8 ố thiếu 1 ố - Mố A1PT lòng thanh số 5 - Mố A2PT lòng ố, thanh 5 Cháy 8ố, mắt 2 ố			
	Cầu ORB 12B	Km88+280	- Đường đầu cầu lún Thiếu 2 nắp ố kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
30/03/2026	Cầu ORB 25A	Km91+140	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 26	Km111+445	- Thanh khe co giãn số 7, 8 mố A2 (TT) lòng ố - Thanh khe co giãn số 8,11 mố A2 (PT) lòng ố			
	Cầu ORB 26A	Km112+055	- Thanh khe co giãn số 8,9,11 mố A1 (TT) lòng ố - Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (PT) lòng ố - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			

2. Mặt đường (từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/03/2026)

- Thời tiết trên tuyến mưa rải rác, tình trạng mặt đường hư hỏng, bong tróc 24 vị trí hư hỏng, số lượng vị trí mặt đường đã sửa chữa để đảm bảo ATGT đến hiện tại 21 / 24 vị trí, còn 3 vị trí chưa được xử lý, Đội VH vẫn tiếp tục theo dõi...



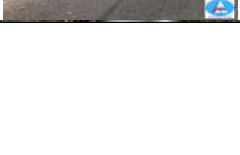

Stt	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	sâu (m)	Diện tích (m2)		
1	Km9+630		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	2,6	2,1		5,46		Đã xử lý
2	Km9+765		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	1,6	1,4		2,24		Đã xử lý
3	Km9+720		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	3,5	2,5		8,75		Đã xử lý

4	Km46+992		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	0,5	0,4		0,2			Đã xử lý
5	Km46+980		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	0,4	0,4		0,16			Đã xử lý
6	Km46+977		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	0,7	0,7		0,49			Đã xử lý
7	Ram C1 Hà Lam		Đầu vào trạm TP	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	5,5	4,7		25,85			Chưa xử lý
8	Km62+612		Phải	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	0,4	0,4		0,16			Đã xử lý
9	Km62+290		Phải	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	1,2	0,5		0,6			Đã xử lý
10	Km62+252		Phải	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	6,6	0,8		5,28			Đã xử lý
11	Km68+650		Trái	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	0,7	0,3		0,21			Đã xử lý
12	Km70+860		Trái	Mặt đường ổ gà	0,9	0,6		0,54			Đã xử lý

13	Km72+888		Phải	Mặt đường ổ gà	0,5	0,5	0,56	0,25			Đã xử lý
14	Km81+820		Trái	Mặt đường ổ gà	0,8	0,5		0,4			Đã xử lý
15	Km81+850		Trái	Mặt đường ổ gà	0,8	0,5		0,4			Đã xử lý
16	Km81+855		Trái	Mặt đường ổ gà	0,5	0,4		0,2			Đã xử lý
17	Km81+875		Trái	Mặt đường ổ gà	0,4	0,4	0,56	0,16			Chưa xử lý
18	Km107+350		Trái	Mặt đường ổ gà	0,5	0,3		0,15			Chưa xử lý
19	Km 123+940		Trái	Mặt đường ổ gà	1,5	0,5	0,48	0,75			Đã xử lý
20	Km 133+020		Trái	Mặt đường ổ gà	0,4	0,4	0,48	0,16			Đã xử lý
21	Km 133+060		Trái	Mặt đường ổ gà	0,6	0,6	0,48	0,36			Đã xử lý

22	Km135+520		Phải	Mặt đường ổ gà	0,3	0,3	0,24	0,09			Đã xử lý
23	Km136+100		Trái	Mặt đường ổ gà	0,7	0,5	0,35	0,35			Đã xử lý
24	Km136+910		Trái	Mặt đường ổ gà	0,7	0,7	0,35	0,49			Đã xử lý

3. Mái TALUY

Stt	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú	
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	sâu (m)	Diện tích (m2)			
12/03/2036	Km20+700		Trái + Phải	Hiện trạng mái taluy dương không phát triển thêm							Theo dõi
	Km 27 + 430		Phải								
	Km 27 + 470		Phải								
	Km27+500		Phải								
	Km32+440		Phải	Sạt lở mái taluy âm							Theo dõi
	Km34+700-Km34+830		Phải	Mái taluy dương bị sạt lở, gây ngã đổ hàng lưới B40							Đội vận hành đã thực hiện đóng rào lưới chắn đá lăn, đảm bảo ATGT cho các PT lưu thông trên tuyến.
	Km36+380		Phải	Mái taluy âm bị sạt lở, ngã đổ 13tầm hàng rào lưới B40 lưới B40 cách chân taluy 10m							Theo dõi

Stt	Tên thiết bị, dụng cụ	Đvt	Tháng 8/2025	Hư hỏng tháng 03/2026	Còn lại	Ghi chú
1	Chóp nón	Cái	82	0	82	
2	Gậy phát sáng	Cây	48	0	48	
3	Gậy trắng đen	Cây	15	0	15	
4	Đèn hoa mai	Cái	27	0	27	
5	Biển báo đi chậm	Cái	3	0	3	
6	Biển báo công trình thi công	Biển	3	0	3	
7	Biển cảnh báo nguy hiểm	Biển	4	0	4	
8	Biển báo tốc độ 110	Biển	2	0	2	
9	Biển báo tốc độ 80	Biển	2	0	2	
0	Biển báo tốc độ 60	Biển	2	0	2	
11	Biển mũi tên hình tròn	Biển	4	0	4	
12	Biển mũi tên hình chữ nhật	Biển	26	0	26	
13	Biển báo đường hẹp	Biển	3	0	3	
14	Bộ biển HE (khoảng cách công trường 50m, 110m, 500m)	Biển	6	0	6	
15	Bộ đàm (Motorola)	Bộ	6	0	6	
16	Ống nhôm đôi Baigish 20x50	Cái	3	0	3	

VI. Triển khai nhiệm vụ tháng 04/2026

- Phân công, bố trí ổn định nhân sự cụ thể theo từng tổ, từng công việc theo phương án sản xuất để phù hợp với công tác vận hành trên toàn tuyến (đính kèm phụ lục)
- Thực hiện công tác tuần tra, trực chốt hằng ngày theo quy định. Thực hiện công tác kiểm tra, điều hành điếm dừng xe tại Km96.
- Thực hiện công tác kiểm tra công trình theo đúng tiến độ kế hoạch.
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, lập kế hoạch xử lý các sự việc liên quan đến hành lang ATGT.
- Tiếp tục tuyên truyền về việc không chặn thả trâu bò, vi phạm hành lang trên đường cao tốc.
- Thực hiện phân luồng, đảm bảo ATGT cho phương tiện gặp sự cố trên tuyến
- Theo dõi tình trạng nhà thầu thi công trên tuyến.
- Kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp.

VII. Các vướng mắc khó khăn của Đội vận hành

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 01/3/2026 đến 31/03/2026. và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2026. Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH

Nguyễn Minh Sáng